Feb . 16 , 2016

No. SPQ-16B21

S P E C I F I C A T I O N

Product name : DIA THERMISTOR NEGATIVE

Part number : DTN-C103H6Y-ELI101B

RT-AP-0224JE : Specification

Should you have any changes regarding this specifications, please make a contact to our sales department within 14 days after receiving this document.

MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION CERAMICS PLANT QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT / MANAGER

T. NĂGĂYAMA

2270 YOKOZE CHICHIBU SAITAMA PREF. 368-8502. JAPAN

	スタセンサ製品仕様書 ermistor Sensor Specification	図 番 Drawing No.	RT-AP-0224JE (第1版) (1st Edition)	頁数 Page	1/6
形 名 Type	DTN-C103H6Y-ELI101B	発 行 日 Date	2016年 2月 5日 February 5, 2016		

1. 適用範囲 Usage range

この仕様書は、サーミスタセンサ [DTN-C103H6Y-ELI101B] について適用する。

本製品は、RoHS 指令の規制に適合する。

This specification is applied to thermistor sensor <code>[DTN-C103H6Y-ELI101B]</code> . RoHS directive pass.

2. サーミスタ特性 Thermistor Characteristics

<u> </u>	The fill store of a determination		
項目	定義	せ様	
Item	Particular	Specification	
2-1 抵抗値	サーミスタ周囲温度 t°Cにおける抵抗値	$R_{25} = 10k\Omega \pm 3\%$	
Resistance	Resistance at t°C.		
2-2 B 定数	温度 t 1℃、 t 2℃間の B 定数	$B_{25/85} = 3435K \pm 2\%$	
B-Value	B-value between t1°C and t2°C		
	Bt1/t2 = $1n \frac{Rt1}{Rt2} / \frac{1}{t1+273.15} - \frac{1}{t2+273.15}$		
2-3 熱時定数(周囲	撹拌水中においてサーミスタの温度が温度巾の63.2%に至	$\tau \leq$ 15 sec.	
温度変化)	る時間:25~50℃		
Thermal time	The time required for the temperature of a thermistor		
constant (Ambient	to change into 63.2% of temperature range. $25\sim50^{\circ}\text{C}$		
temp. change)	in stirring water.		
2-4 使用温度範囲		$Tw = -30 \sim +100 °C$	
Operating			
temperature range			
2-5 熱放散定数	25℃静止空気中においてセンサの温度を1℃上げるのに要す	$\delta = 2.4 \text{ mW/}^{\circ}\text{C}$	
Dissipation	る電力 Tanaka da kanaka d		
constant	The electric power to increase 1°C in temperature of		
00 812421	sensor at 25°C in still air.	D 400 W	
2-6 最大許容電力 Maximum	25℃静止空気中においてセンサの温度変化が使用温度範囲上	Pmax. = 180 mW	
	限となる電力値。		
permissible power	The power which can be applied to the sensor for rose upper limit of operating temperature range at 25°C in		
	still air.		
2-7 耐電圧	A. C. 1500V, 1分間 又は、A. C. 1800V, 1秒間印加	異常なきこと	
Withstanding	(水中にて感温部、リード線間)	英市なさこと No abnormal found	
voltage	A. C. 1500V, for 1 minute or A. C. 1800V, for 1 second.	no abnormal round	
Tortugo	(In water between sensing part and lead wire)		
	D. C. 500V メガ (水中にて感温部とリート*線間)	I.R. ≧ 100MΩ	
Insultation	D. C. 500V megger (In the water between sensing part and	1.10 = 100m3t	
resistance	lead wire)		
1 0010 001100	1000 1110/		

サーミスタセンサ製品仕様書	図番	RT-AP-0224 JE (第 1 版)	頁数	0 /0
Thermistor Sensor Specification	Drawing No.	(1st Edition)	Page	2/6

3. 信頼性特性 Reliability Characteristics

0. 旧模工内压 代刊	idbiiitty ondiaotoriot		
試験項目	試	験 条 件	試験後の変化率
Testing item	Te	esting requirement	Changing ratio after test
3-1 高温放置	100℃ 〔空気中〕	1000 時間放置	ΔR ₂₅ ≤±3%
Heat resistance	100℃ [in air]	placed for 1000	$\Delta R_{25/50} \leq \pm 2\%$
test	hours		
3-2 低温放置	-30℃ 〔空気中〕	1000 時間放置	ΔR ₂₅ ≦±3%
Cold resistance	-30°C [in air]	placed for 1000	$\Delta R_{25/50} \leq \pm 2\%$
test	hours		
3-3 高温高湿放置	60°C, 95%R. H.	1000 時間放置	ΔR ₂₅ ≦±3%
High temperature	60°C, 95%R. H.	placed for 1000 hours	$\Delta R_{25/50} \leq \pm 2\%$
humidity test		·	


4. 機械的特性 Mechanical Characteristics


試験項目	試 験 条 件	試 験 後 の 特 性		
Testing item	Testing item Testing requirement			
4-1 引張強度	感温部を固定し、リード線軸方向に 14. 7N(1. 5kg・f)の静荷重	外観の異常及び電気的特性に		
Pull test	を加えて 10 秒間保持する。	異常が無いこと		
	From lead wire axis direction, hang a load of	There is no abnormality in		
	14.7N(1.5kg·f) with fixing sensing part, and stay for	appearance and electrical		
	10 sec.	characteristics.		
4-2 振動試験	振動数:20~200Hz、周期:15分、加速度:4.4G			
Vibration test	上下、前後左右各2時間振動させる。			
	Vibration freq.: 20∼200Hz, cycle: 15 minutes			
	acceleration: 4.4G			
	Vibrate up/down, back/forth and right/left			
	each 2 hours.			
4-3 落下試験	1mの高さから床に3回自然落下。			
Drop test	Drop from a height of 1m on wood floor 3 times.			

サーミスタセンサ製品仕様書 図番 RT-AP-0224 JE (第 1 版) 頁数 Thermistor Sensor Specification Page 3/6

5. 形状·寸法 Shape/Dimension

Soldering $\phi 0.8$ max

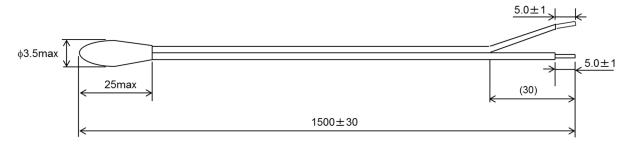

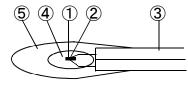

ロット表示は、リート、線又は チューブ上に1ヶ所以上行う。 Some lot indication is shown on lead wire or tube.

- ※ロット表示
- ①②③(日本で製造の場合)
- ③②①(マレーシア、ラオスで製造の場合)
- V123(ベトナムで製造の場合)
- ①: 西暦年の末尾 0~9
- ②:月の表示
 - 1~9 月は数字、10 月は X、11 月は Y、12 月は Z で表示
- ③: 月内の製造ロットを通しNo.で表示 A~Z 又は AA~ZZ(日本、ベトナムで製造の場合) MA~MZ、AA~AZ、BA~BZ、・・・(マレーシアで製造の 場合)

LA~LZ、1A~1Z、2A~2Z、・・・(ラオスで製造の場合)

- **XLot indication**
- 123 (made in Japan condition)
- 321 (made in Malaysia or Lao condition)
- V123 (made in Vietnam condition)
- ①: End of No. for year of Christian era. 0~9
- ②: Month indication 1~9 Month characters, 10-X, 11-Y, 12-Z indication
- ③: Lot serial No. on that month indication A~Z or AA~ZZ (made in Japan or Vietnam condition)

MA~MZ, AA~AZ, BA~BZ,···(made in Malaysia condition)

LA~LZ, 1A~1Z, 2A~2Z,···(made in Lao condition)

Thermistor Sensor Specification	4/6	
CoatingHigh purity Epoxy resinYes4樹脂コート Coatingブラジェン系樹脂 Polybutadiene resin適合 Yes3リード線 Tead wire耐熱塩ビ・平行線 0.14mm (7/0.16) φ1.05 [黒色]適合 YesLead wire軟銅線 又は すずめっき軟銅線 Heatproof PVC parallel wire 0.14mm² (7/0.16) φ1.05 [Black] Soft cooper wire or tin plated soft copper wire適合 合 Yes2はんだ 鉛フリー 適合 合 Yesカリー 適合 合 Yes1サーミスタ フレークチップ。適合 合 Yes		
CoatingPolybutadiene resinYes3 リード線 Lead wire耐熱塩ビ平行線 0.14 mm² (7/0.16) φ1.05 [黒色] 軟銅線 又は すずめっき軟銅線 Heatproof PVC parallel wire 0.14mm² (7/0.16) φ1.05 [Black] Soft cooper wire or tin plated soft copper wireYes2 はんだ Solder鉛フリー Lead free適合 Yes1 サーミスタ フレークチッフ。適合 アレークチッフ。	ì	
Lead wire軟銅線 又は すずめっき軟銅線 Heatproof PVC parallel wire 0.14mm² (7/0.16) φ1.05 [Black] Soft cooper wire or tin plated soft copper wireYes2はんだ 鉛フリー Solder台フリー Lead free適合 Yes1サーミスタ フレークチップ適合	i	
Solder Lead free Yes 1 サーミスタ フレークチップ 適 合		
	i	
	i	
No. 品名 仕様 RoHS適Type Specification RoHSのmp		

サーミスタセンサ製品仕様書	図番	RT-AP-0224 JE (第 1 版)	頁数	F /0
Thermistor Sensor Specification	Drawing No.	(1st Edition)	Page	5/6

6. サーミスタセンサの使用上の注意

Caution in Thermistor Sensor usage

サーミスタセンサの破壊、並びに使用機器の損傷又は誤動作の恐れがありますので次の事項を厳守して下さい。 Due to the possibilities of destruction of the sensor, damage or miss use of equipment, please strictly follow below matter.

①センサは個々の用途に合わせて設計されています。指定以外の用途に使用する場合は、 使用環境条件について弊社にご相談下さい。

The sensor is designed for individual usage. When it is going to be used beyond the specified condition, please speak to your daily contact person for our products.

- ②機器設計時にはセンサの実装評価試験を行い異常のない事を確認して下さい。 Whenever designing the equipment, make sure to check sensor operation and if there is no lack of quality.
- ③センサは過度の電力を超えて使用しないで下さい。

Do not use the sensor exceeding rated electric power.

④自己発熱による抵抗値の低下で検知温度の精度低下、機器の機能不良を起こす恐れがありますので、 熱放散定数を参考にセンサへの印加電力、電圧には注意してご使用下さい。

Due to possibility of causing the decrease of the value of resistance with self-heat and malfunction of the equipment or the precision decrease of the inspection temperature, carefully refer to the dissipation constant usage of electric power and voltage.

⑤使用温度範囲以外では使用しないで下さい。

Do not use the sensor beyond operating temperature range.

⑥使用温度範囲の上下限を超える過激な温度変化を与えないで下さい。

Avoid from exceeding radical temperature change, which is beyond operating temperature range.

⑦センサを装置の主制御として単独で使用する場合は、事故防止のため必ず「安全回路」を設け 「同等機能を有するセンサを併用する」等、万全の安全対策を講じて下さい。

In case of independently use of the sensor as a main control of the device, make sure to design and devise through safety measures for [safe circuit] and [parallel use with same function sensor] etc., to prevent from accident.

⑧ノイズの影響を受ける環境下では、保護回路の設置やセンサのシールド(リード線を含む) 対策をして下さい。

Under the environment which receives the influence of electric noise, make sure to take countermeasure by installing a protection circuit and seal the sensor (including the lead wire).

⑨保護管タイプのセンサを高温度環境下で使用する場合、保護管先端部のみ環境(水中・湿中)雰囲気に曝し 保護管開口部には極力水や蒸気が直接触れないような設計をして下さい。

結露水が発生する場合は、この部分に滞留しないように開口部を下向きにする等、取り付け方に注意して下さい。 When the case type sensor is used under high humidity environment, make sure to design so that the protected case tip must be exposed to environment (in water, moisture) condition, and to the [utmost] open part of the case must be prevented from not touching water and steam directly. Please note how such as making the opening downward to install it so as not to stay in this part when you generate the be dewy water.

サーミスタセンサ製品仕様書	図 番 Drawing No.	RT-AP-0224 JE (第1版) (1st Edition)	頁数	6/6
Thermistor Sensor Specification	Di awing No.	(18t Edition)	Page	0/ 0

⑩過度の振動・衝撃・圧力を加えないで下さい。Do not add excessive vibrating shocking pressure.

⑪過度のリード線の引っ張り、折り曲げは避けて下さい。 Avoid from excessive pulling and bending of the lead wire.

①絶縁部と電極間に過度の電圧を印加しないで下さい。絶縁不良が発生する場合があります。 Do not impress excessive voltage in the insulated part and between the electrode. This might cause to occur the insulated malfunction.

⑬接触不良の原因となるのでリード線の端末部 (コネクタを含む) には「水」「蒸気」「電解質」等が侵入しないよう配線を考慮して下さい。

Consider wiring, due to contact failure might occur if the terminal of the lead wire (including the connector) is immersed into [water] [steam] [electrolyte] etc.

⑭設計時の想定を超えた腐食性ガス雰囲気(CQ2・NH3・SOX・NOX)や電解質・塩水・酸・アルカリ・有機溶剤に触れる場所では使用しないで下さい。

Do not use in corrosiveness gas atmosphere (CQ2 · NH3 · SOX · NOX) beyond the designated condition. Do not use at the place where the sensor touches the electrolytic, brine, acid, alkaline and organic solvent beyond the designated condition.

⑮金属腐食により機器の機能不良となる恐れがありますので、金属製保護管タイプやネジ付きタイプのセンサは取り付ける相手金属との間で接触電位差を生じないよう材質を考慮して下さい。

Due to possibility of the equipment becoming malfunction depending upon metal corrosion, consider not to cause potential difference with the contact metal for the case and screw equipped type sensor.

その他ご使用の際、不明点がございましたら、弊社営業担当までお問い合わせ下さい。 If there is any others unclear point, please inquire to our company sales in-charge.